発表No.

103

53A070内径不良の削減

会社・事業所名 (フリガナ)

株式会社スズキ部品富山


発表者名 (フリガナ)


المراجة 7#5 **智**



発表のセールスポイント

若手・中堅サークル員の成長を 目的として、困りごとであった 内径不良の問題を解決し スキルアップを図った事例です。

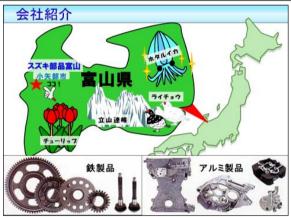

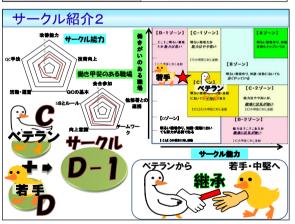





QCサークル紹介				POWERサークル							
本	部 登	録番	号	1 4 9 2-2 5	サークル	結	成日	,期	2021年	4 月	
構	成	人	員	1 0 名	月あたり	会	合 回	到 数		4 回	
平	均	年	齢	3 1 歳	1回あたり	ノ 会	合田	寺間		1 時	:間
最	高	年	齢	6 0 歳	会 1	合		は	就業時間内・就	業時間タ	ト・両方
最	低	年	齢	2 0 歳	テーマ暦	· 社	外言	発 表	3 件目		1回目
(所属部署) 製造	部	製造第一課							


テーマ選定 <上位方針> 不良率前年度比較△5%削減 生産効率5%向上 〈サークル目標〉 若手・中堅レベルの向上 スキルの継承 用い事フトリックス図 ニーズ=要求 教育的要素 活 サークル ガーズ 開間 職場 職場の困り事(テーマ室) 0 0 0 0 0 0 0 0 高周波ラインキズ不良 0000 Ο Δ 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 高周波ライン稼働率 0 0 0 0 ガス軟製品出荷検査内径寸法NG ◎ △ ◎ △ ◎ ◎ ③ 32 2位 ○ △ ○ △ ◎ ○ 29 3位 京 3・4人 ○…2点 2人以下 △…1点 ブランク工程外径小 0 0 0 0 ブランク工程チェコ停

【困り事一位】ガス軟製品出荷検査工程での内径寸法NG

職場内の困りごとをサークル員で話し合った。 「ブランクエ程のチョコ停が多い」や「測定が難しくて出来高 が上がらない」等の意見が上がった。


マトリクス図にまとめ、評価・順位付けを行った結果、「ガス 軟製品出荷検査工程 内径寸法NG」が一位となり今回取り組 むべきテーマとして浮き上がった。

テーマ選定理由

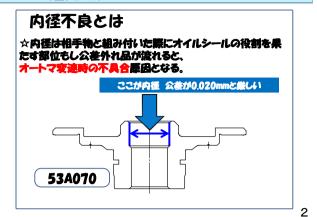

内径は公差幅が20ミクロンと厳しく、もし公差を外れた製品が 流出するとオートマの変速時に不具合が発生する原因となる。

テーマ選定理由

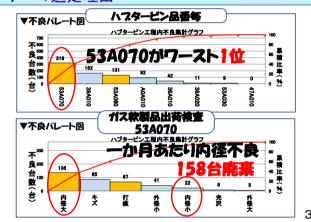

ハブタービンを品番別に不良集計すると53A070が一番多い。 更に項目別すると内径大・内径小で1ヶ月当たり158台の廃棄と なっていた。

テーマ選定理由

出荷検査工程作業時間測定



また、測定が難しく時間が掛かるとの意見から時間測定を実施してみると、作業要領書で決められた時間に対して、内径測定だけが6秒オーバーしていた。

製品を確認すると公差ギリギリの寸法で良否の見極めに時間が掛かっていることが分かった。

-マの決定 # -クルニーズ評価の説明」 ニーズ=要求 活サークル ニーズ 職場 職場の困り事(テーマ案) ◎ ◎ ◎ ◎ ガス軟製品出荷検査内径寸法NG 6ヶ月の活動で完結できそうなテーマとなっている 2. ベテランサークル員の困りごとであり、 若手・中堅主体の活動で取り組むことで達成感が大きい 0 ズ評価の説明 7 -マ塞) ガス軟製品出商検査内径寸法NG 0< 上位方針の不良前年度比較5パーセント削減に沿っている

サークルニーズ・職場ニーズの両方の視点から評価した。 今回のテーマを上位方針の不良率5%削減に沿っている「53A070 内径不良の削減」に決定した。 ガス軟工程は、鍛造粗材から ①製品の形状を完成させる加エライン ②洗浄とガス軟窒化処理を行う熱処理

##

6

ガス軟工程は、鍛造粗材から ①製品の形状を完成させる加エライン ②洗浄とガス軟窒化処理を行う熱処理工程 ③最終検査を実施する出荷検査工程 の、3つに分かれる。 加工と処理を行う工程は①・②の2つの工程となる。



ばらつき発生工程を調査する為、まずは加エラインで寸法調査 を行う。

もしばらつきが無ければ、同じ製品を熱処理後に再測定し確認

しる。データ紐づけ調査で発生工程を特定する。 する、データ紐づけ調査で発生工程を特定する。 データ収集は、現状把握未経験の佐野、測定初心者の根尾、機 械検査技能士のベテラン大谷で行う。


現状把握② 1 加工ライン 製品の形状を完成させる 洗浄工程 工程 旋盤 マシニング 1マシン **旋盤** ブロ-理 粗材 洗浄機 2マシン 程 マシニング 2マシン 旋盤 3マシン 8

加工を行う自動ラインは

- 製品形状を加工する自動旋盤工程
- ・穴明けをするマシニング工程
- 洗浄工程 ・ブローチエ程

の4つの工程となっている。

内径加工は自動旋盤工程で行っている。

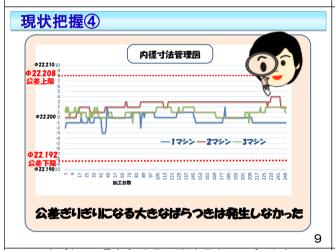

マシン1台ごとの刃具寿命1台目~250台目までのデータをチェッ クシートへ記録し、管理図に表してばらつきの確認をした。 結果、どのマシンも寸法のばらつき幅は4ミクロン以内で、公差 ギリギリとなる大きなばらつきは無かった。



次に熱処理工程の調査を行う。

熱処理工程では処理台車に製品を288台積込み、ガス軟窒化炉へ 投入し、製品表面に窒化層を形成させる。

加エラインで寸法を記録した製品を使用し、処理後でばらつき 幅がどうなるのかを調査した。




結果、熱処理後ではばらつき幅が明らかに増加し10ミクロンと なっていた。 これによりばらつき発生工程は熱処理工程となる。

目標設定:活動計画

【何をWhat?】 検査工程に流れてくる内径不良158台を 【いつきでにWhen?】 2023年3月末までに


につる	19h	low	?]		0台	にす	8	-1 m	ets He	
				でに				計画	実施	
ステップ	10月	11月	12月	23年 1月	2月	3月	リーダー	なにを	どうする	
テーマ 選定	‡						向•山本	戦場の困り事	吸い上げて 順位付け	
現状把握							佐野·大谷	現状、データ	把握する	
目標・ 活動計画			\$				沼田・蟹谷	計画·目標	スキル継承出来る ように立てる	
要因解析			-	_			根尾・俵	真因	見つける、握り下げる	
対策案 検討				=			沼田・山田	出し合った方案	絞り込む	
対策実施					\Rightarrow		得地·大谷	やった事	記録する	
効果確認					_	-	佐野·高畑	活動前のデータ	比較する	
標準化と 管理						→	得地・大谷	抜けなく必要項目	立てる	
反省と 課題						=	向•山本	良かった点 悪かった点	^{まとめる} 12	

目標として「出荷検査工程に流れてくる内径不良158台を3月末 までに社外への流出防止の観点から0台とする」と決定した。 活動では若手・中堅とベテランがタッグを組んで進めれるよう に配慮し計画を立てた。

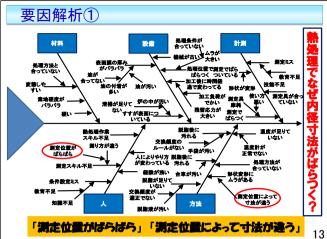


熱処理でなぜ内径寸法がばらつくのかを特性要因図を用いて掘

「測定位置がばらばら」「測定位置によって寸法が違う」の2つ の要因が浮き上がった。

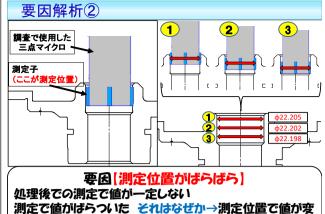


測定で値がばらついた それはなぜか→測定位置で値が変 わる それはなぜか ⇒ 熱処理で内径形状が変わった 14

「測定で内径寸法がばらつく」→それは「測定位置で寸法が変 わる」→なぜか「熱処理で内径形状がかわったから」の要因と なった。

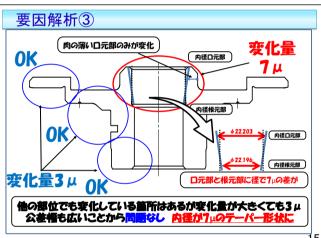

そこで処理後の形状を確認すると内径のみが7ミクロンのテー パー形状に大きく変化していた。

他の部位は最大でも3ミクロンの変化で問題ないことが分かっ た。

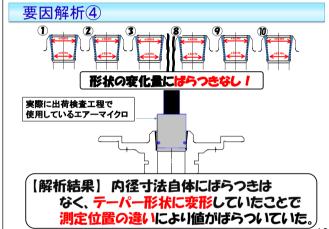

更に連続10台の形状を確認してみると変化量にばらつきはな

まとめとして内径寸法自体にばらつきは無く、テーパー形状に 変形していたことで、測定位置の違いで寸法がばらついていた と分かった。




熱処理の知識が足りないことから、熱処理技能士の大和さんを 講師に勉強会を開いた。

熱処理変形は「熱」「変態」「外力」「残留応力」の4つの影響 が複雑に合わさっているため、取り除くことは不可能であり、 品質を保つため処理条件も変更不可であることが分かった。 その他、ヒントを得る為に社内での熱処理について勉強した。



これまでの活動を私「向」がまとめ、生産技術課と品質保証課 の意見ももらうべく合同での話し合いの場を設けた。 熱処理後に追加工出来ないか生産技術に確認したが、窒化層が 切削によって無くなってしまうため出来ないことが分かった。 話し合いの中で処理後に追加工ができないのなら、処理前の形 状を変えてみては?との意見が上がった。

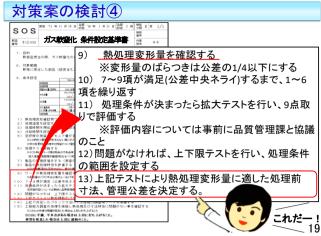


そこで「ガス軟窒化 条件設定基準書」を確認すると、熱処理 変形量を確認し、熱処理変形量に適した処理前寸法・管理公差 を決定するとなっていた。

つまり処理前形状を決定することも同じであることがわかった。

対策案の検討5

【対策案】 処理前形状を逆テーパー形状にする

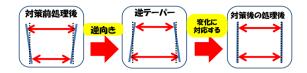


処理後にテーパー形状となる向きの 逆向きに加工でテーパーをつけておく

20

対策案として「処理前形状を逆向きのテーパー形状にする」が 浮き上がった。

これは処理後にテーパー形状になる向きと逆向きのテーパー形状をあらかじめ付け、熱処理での形状変化に対応する対策案である。

対策案の検討⑥

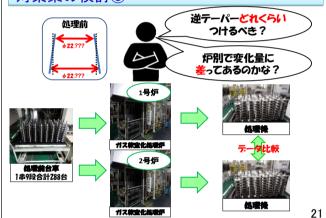


逆テーパー量はどれくらい付ければ処理後に真っすぐな形状に なるのか?

炉による違いは無いのか?


各炉で処理を行った1台車ずつのテーパー量データーを分布図に 表し調査を行った。

対策案の検討(7)

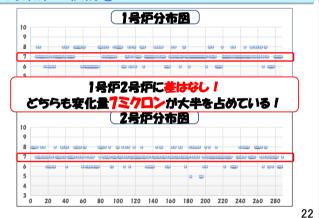

結果は、テーパー量は大半が7ミクロンとなっており、ばらつき 範囲も±1ミクロンと差が少ないことが分かった。


対策案の決定

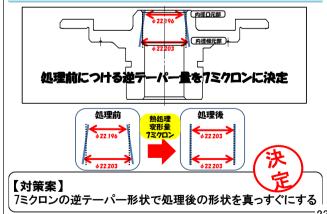

処理前に付けるテーパー量を7ミクロンとした。 対策は「7ミクロンの逆テーパー形状で処理後の形と

対策は「7ミクロンの逆テーパー形状で処理後の形状を真っすぐ にする」と決定した。

対策の実施

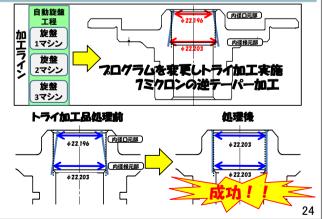

自動旋盤工程でプログラムを変更し、トライ加工を実施した。 熱処理後に確認を行なうと根元から口元にかけて径寸法に差が 無く、真っすぐな形状とすることが出来た。



集めたデータと管理項目を品質保証課に確認してもらい、今回 の対策を生産技術課に承認してもらった。 拡大テストで合計500台を確認しても、ばらつきが±1ミクロン と安定していることが分かった。




逆テーパー対策を行なったことで、これまで良否判定で困って いた検査員の不安を解消した。 内径不良158台を目標の0台とすることが出来た。 不良削減効果金額は年75万2千円となった。

効果の確認(2)

内径良否判定にかかっていた6秒の作業ロスがなくなった 合計(和) 12秒 36秒 12和 30秒 PPH日別ガラフ 76 目標PPH 72 目標PPH達成 70 66 改善後 調外削減 240 h/年 64 62 1.8t/年 60 1月 2月 4月

二次効果としてサイクルタイムが30秒と要領書通りの時間で作 業出来るようになりPPHが向上した。 時間外を年240H削減することができた。 また、CO2排出を年1.8 t 削減できた。

副作用の確認事項

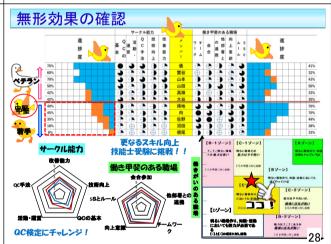

サークル能力に目を付け活動してきた結果、若手・中堅がスキ ルアップし、ひな鳥から若鳥に成長を遂げた。 サークルレベルがCゾーンとなった。

意欲が出てきた若手・中堅メンバーが熱処理技能士や機械検査 技能士に挑戦を始めた。

私「向」もQC検定にチャレンジする。

標準化と管理の定着



対策による副作用が無いか、安全・品質・納期・コストをサー クル員全員で確認し問題が無いことが分かった。

標準化としてテーパー量の管理を追加し作業者へ教育後、実際 に運用出来ていることを確認した。

反省と今後の課題①



活動を通して良かった点は苦手分野に立ち向かい、弱い部分の 底上げが出来た。

私「向」もリーダ--シップスキルや他部署との連携スキルが向 上し自信が付いた

反省点は現状把握で不良の特徴を把握しきれなかったこと。 今後は三現主義でしっかりと把握し分析したい。